

当署管内の死亡労働災害概要(平成元年～)【土石採取業】

日立労働基準監督署

番号	発 生 時 日	職 種 性別・年齢 経験年数	事業の種類	事故の型 起因物	災害の概要と原因	対 策
1	H18.8.28 (月)	掘削工 男・40歳代 経験21年	採石業	崩 壊 地 山	採石場において、切羽の岩盤が縦約30m、幅約20mにわたって崩壊し、付近で車両系建設機械(ドラグ・ショベル)を運転していた被災者が岩石に押しつぶされた。	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削方法、掘削面の高さ・勾配、掘削機械、湧水処理方法等について採石作業計画を作成し、作業を行うこと。 ・点検者に、始業前、大雨・中震、発破後に作業箇所と周辺地山の浮石・亀裂の有無、湧水の状態の変化等を点検させること。 ・採石掘削作業主任者に作業の直接指揮をさせること。
2	H17.1.7 (金) 11:20	作業者 男・40歳代 経験24年	採石業	崩 壊 地山・岩石	採石場の切羽(高さ約17m)付近において、ジャイアントブレーカーを運転し、石を小割りしていたとき、切羽が上部から高さ5m、幅12.5mにわたって崩壊した。約20tの岩石が当該ブレーカーに激突し、運転席の被災者が押しつぶされた。亀裂の入った土石を予め、取り除いていなかった。採石作業主任者が、直接、作業指揮をしていなかった。	<ul style="list-style-type: none"> ・崩壊のおそれのある土石は、予め取り除くこと。 ・掘削箇所付近で小割をさせないこと。 ・すくい取り作業についても、採石作業主任者に直接指揮させること。
3	H17.6.29 (水) 14:30	砕石工 男・60歳代 経験10年	採石業	転落・墜落 トラック	25tダンプトラックを運転し、原石を切羽より運搬中、左カーブを下っているときに、路肩から約6m下にトラックが転落した。被災者は、トラックの転落箇所から15m下方で発見された。	<ul style="list-style-type: none"> ・運行経路には必要な個所に標識、柵を設ける等の転落防止措置を講じること。 ・坂道等構内走行時の安全運転教育を行うこと。 ・点呼等により、運転者の健康状態を確認すること。